

# Gebruiksaanwijzing

## Bovenfreesgereedschap met wisselmessen



Deze handleiding maakt onderdeel uit van het product en is gericht aan alle personen die met dit gereedschap werken. De handleiding dient voorafgaand aan ingebruikname van het product gelezen, begrepen en steeds goed toegankelijk bewaard te worden.

Gebruik alleen originele vervangende onderdelen van de firma OERTLI Werkzeuge AG.



Vertaling van de oorspronkelijke  
gebruiksaanwijzing

## Inhoudsopgave

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Beschrijving</b>  | <b>4</b>  |
| 1.1. Gebruik conform de voorschriften                                     | 4         |
| 1.2. Uitvoeringsvarianten   | 4         |
| 1.2.1. <i>Bovenfrezen met doorlopende messen met indirecte opspanning</i> | 4         |
| 1.2.2. <i>Bovenfrezen met separaat kops mes</i>                           | 5         |
| 1.2.3. <i>Bovenfrezen met doorlopende messen met directe opspanning</i>   | 5         |
| 1.2.4. <i>Opdeel- en strijkfrees</i>                                      | 5         |
| 1.2.5. <i>Bovenfrezen met onderbroken snede</i>                           | 6         |
| 1.2.6. <i>Beslagfrees zonder groeffrees</i>                               | 6         |
| 1.2.7. <i>Beslagfrees met groeffrees</i>                                  | 6         |
| 1.2.8. <i>Strijkfrees met kogellager-aanloopring</i>                      | 7         |
| 1.2.9. <i>Sponningfrees met kogellager-aanloopring</i>                    | 7         |
| 1.2.10. <i>Afrondfrees met kogellager-aanloopring</i>                     | 7         |
| 1.3. Algemene garantievoorwaarden   | 8         |
| <b>2. Veiligheidsaanwijzingen</b>   | <b>8</b>  |
| 2.1. Signaalwoorden   | 8         |
| 2.2. Algemene gevaren   | 8         |
| 2.2.1. <i>Verwondingen als gevolg van contact met snijvlakken</i>         | 8         |
| 2.2.2. <i>Neervallende delen</i>  | 8         |
| 2.2.3. <i>Defecte onderdelen of elementen</i>                             | 9         |
| 2.2.4. <i>Aanhaalmoment</i>   | 9         |
| 2.2.5. <i>Modificatie van OERTLI-producten</i>                            | 9         |
| 2.3. Noodzakelijke beschermende uitrusting                                | 10        |
| <b>3. Eerste gebruik</b>  | <b>10</b> |
| 3.1. Uitpakken/Transporteren  | 10        |
| 3.2. Opbouwen/Monteren  | 10        |
| <b>4. Toepassing/Gebruik</b>  | <b>11</b> |
| 4.1. Voor het gebruik   | 11        |
| 4.2. Aanvoermogelijkheden   | 12        |
| 4.3. Geoorloofd toerentalbereik   | 12        |
| 4.3.1. <i>Aanduiding van boor- en zetgereedschappen.</i>                  | 13        |
| 4.4. Opspannen van Kolfgereedschap  | 13        |
| 4.4.1. <i>Minimale inspanlengte overeenkomstig EN 847-2</i>               | 14        |
| 4.4.2. <i>Gravering van kolfgereedschap</i>                               | 14        |
| 4.4.3. <i>Meting van de inspanexcentriciteit</i>                          | 14        |
| 4.5. Bewerkingskengetallen  | 15        |
| 4.6. Oorzaken van een mogelijke snijkant-, resp. gereedschapsbreuk        | 15        |
| <b>5. Onderhoud/Reiniging</b>   | <b>16</b> |
| 5.1. Onderhoudswerkzaamheden  | 17        |
| 5.1.1. <i>Handleiding voor messenwissel met directe opspanning</i>        | 17        |
| 5.1.2. <i>Handleiding voor messenwissel met indirecte opspanning</i>      | 18        |
| 5.1.3. <i>Handleiding voor de wissel van extra groefmessen</i>            | 19        |
| 5.1.4. <i>Optimale inspanlengte voor kolfgereedschap</i>                  | 19        |
| 5.1.5. <i>Aandraaimoment</i>  | 19        |
| 5.1.6. <i>Optreden na een gereedschapscollisione</i>                      | 20        |
| 5.1.7. <i>Reiniging</i>   | 20        |
| <b>6. Conserveren/Opslag/Afvoer</b>                                       | <b>20</b> |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 6.1. Conserveren/Opslag            | 20        |
| 6.2. Afvoer                        | 21        |
| <b>7. Contacten/adressen</b>       | <b>21</b> |
| <b>8. Verklarende woordenlijst</b> | <b>23</b> |
| 8.1. Vaktermen                     | 23        |
| 8.2. Structuur artikelnummering    | 25        |
| 8.2.1. <i>A - voorvoegsel</i>      | 25        |
| 8.2.2. <i>B - Nummeringsdeel</i>   | 25        |
| 8.2.3. <i>C - achtervoegsel</i>    | 25        |
| 8.3. Tekeningnummers               | 26        |
| 8.4. Symbolen                      | 26        |
| 8.5. Eenheden                      | 26        |
| 8.5.1. <i>Eenhedentabel</i>        | 26        |

## 1. Beschrijving

Bij bovenfreesgereedschappen met wisselmessen betreft het eenvoudige bovenfreesgereedschappen zonder as- resp. spiraalhoek. De wisselmessen worden meestal direct met een schroef op de gereedschapskolf geschroefd en hierdoor vormsluitend opgespannen.

### 1.1. Gebruik conform de voorschriften

Bovenfreesgereedschappen met wisselmessen zijn uitsluitend voor de verspaning bedoeld en zijn geschikt voor diverse freesbewerkingen met inachtneming van bewerkingsplaats en bewerkingssoort.

Te bewerken materialen:

- zacht hout
- hard hout
- exotisch hout
- spaanplaat
- MDF (middel)
- Multiplex (OSB)
- Sandwichpanelen (hout en kunststof)

Bewerkingsplaats en bewerkingskeuze:

#### 1.2.1. Bovenfreesen met doorlopende messen met indirecte opspanning



|                   |  |
|-------------------|--|
| toepassing        | Strijken, sponningen en groeven  |
| Kolfdiameter (d1) | 12 mm  |
| Freesdiameter (D) | 8 tot 16 mm  |
| Aantal tanden     | 1  |
| Snijlengte        | 20 tot 30 mm   |
| Kopse snede       | met omtrekmes  |
| Bijzondere        | Tot D = 12 mm:<br>- voor het inboren, onder voorbehoud, geschikt<br>Vanaf D = 14 mm:<br>- voor schuin inboren geschikt |

- Houtbewerkingsmachines
- hoofdzakelijk voor CNC-bewerkingscentra en bovenfreesen
- aanvoersort: handaanvoer of mechanische aanvoer corresponderend met de graving op het gereedschap
- toerentalbereik cq. maximum toerental corresponderend met de graving op het gereedschap

### 1.2. Uitvoeringsvarianten

Alle bovenfreesgereedschappen met wisselmessen zijn omtreksnijdend en deels kopssnijdend uitgevoerd. Afhankelijk van het gebruik zijn ze links- of rechtsdraaiend.

Bovenfreesgereedschappen met wisselmessen kunnen de meest verschillende vormen hebben en kunnen met opgelegde frezen gecombineerd zijn. Enige modellen zijn met kogellagers voor handgeleiding uitgerust. De meest gangbare vormen worden in de volgende hoofdstukken beschreven. Naast deze vormen kunnen ook alle mogelijke speciale vormen voorkomen.

### 1.2.2. Bovenfrezen met separaat kops mes



|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| toepassing        | Strijken, sponningen en groeven  |
| Kolfdiameter (d1) | 12 tot 25 mm                     |
| Freesdiameter (D) | 16 tot 22 mm                     |
| Aantal tanden     | 1 + 1                            |
| Snijlengte        | 30 tot 50 mm                     |
| Kopse snede       | met separaat kops mes            |
| Bijzondere        | voor het schuin inboren geschikt |

### 1.2.3. Bovenfrezen met doorlopende messen met directe opspanning



|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| toepassing        | Strijken, sponningen en groeven  |
| Kolfdiameter (d1) | 25 mm                            |
| Freesdiameter (D) | 18 tot 22 mm                     |
| Aantal tanden     | 2                                |
| Snijlengte        | tot 55 mm                        |
| Kopse snede       | met omtrekmes                    |
| Bijzondere        | voor het schuin inboren geschikt |

### 1.2.4. Opdeel- en strijkfrees



|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| toepassing        | Opdelen, groeven en strijken     |
| Kolfdiameter (d1) | 20 tot 25 mm                     |
| Freesdiameter (D) | 16 tot 20 mm                     |
| Aantal tanden     | Basis 1 / 2                      |
| Snijlengte        | 30 tot 50 mm                     |
| Kopse snede       | met separaat kops mes            |
| Bijzondere        | voor het schuin inboren geschikt |

### 1.2.5. Bovenfrezen met onderbroken snede



|                   |  |
|-------------------|--|
| toepassing        | Strijken, sponningen en groeven                                |
| Kolfdiameter (d1) | 25 mm  |
| Freesdiameter (D) | 26 mm  |
| Aantal tanden     | Basis 1  |
| Snijlengte        | 29 tot 56 mm   |
| Kopse snede       | met omtrekmes  |
| Bijzondere        | - onderbroken snijkanten<br>- voor het schuin inboren geschikt |

### 1.2.6. Beslagfrees zonder groeffrees



|                   |  |
|-------------------|--|
| toepassing        | Strijken en profileren                         |
| Kolfdiameter (d1) | 8 tot 12 mm                                    |
| Freesdiameter (D) | 30 mm  |
| Aantal tanden     | 2  |
| Snijlengte        | -  |
| Kopse snede       | geen   |
| Bijzondere        | ook voor kogellagers voor handboven-<br>frezen |

### 1.2.7. Beslagfrees met groeffrees



|                   |  |
|-------------------|--|
| toepassing        | Strijken en profileren                         |
| Kolfdiameter (d1) | 8 tot 12 mm                                    |
| Freesdiameter (D) | 46 mm  |
| Aantal tanden     | 2 / 3  |
| Snijlengte        | -  |
| Kopse snede       | geen   |
| Bijzondere        | ook voor kogellagers voor handboven-<br>frezen |

### 1.2.8. Strijkrees met kogellager-aanloopring



|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| toepassing        | Strijken met bovenfrezes |
| Kolfdiameter (d1) | 6 tot 8 mm               |
| Freesdiameter (D) | 22 mm                    |
| Aantal tanden     | 2                        |
| Snijlengte        | 12 mm                    |
| Kopse snede       | geen                     |
| Bijzondere        | voor handbovenfrezes     |

### 1.2.9. Sponningrees met kogellager-aanloopring



|                   |  |
|-------------------|--|
| toepassing        | Sponningen met bovenfrezes                               |
| Kolfdiameter (d1) | 6 tot 8 mm   |
| Freesdiameter (D) | 16 tot 19 mm   |
| Aantal tanden     | 2  |
| Snijlengte        | 7 tot 10 mm  |
| Kopse snede       | geen   |
| Bijzondere        | - verschillende afschuinhoeken<br>- voor handbovenfrezes |

### 1.2.10. Afrondrees met kogellager-aanloopring



|                   |  |
|-------------------|--|
| toepassing        | Kanten met bovenfrezes                         |
| Kolfdiameter (d1) | 6 tot 16 mm                                    |
| Freesdiameter (D) | 29 tot 41 mm                                   |
| Aantal tanden     | 1 / 2  |
| Snijlengte        | 7 tot 10 mm                                    |
| Kopse snede       | geen   |
| Bijzondere        | - Radius 2 tot 10 mm<br>- voor handbovenfrezes |

### 1.3. Algemene garantievoorwaarden

Onder de garantie vallen de reparatie resp. vervanging van defecte gereedschappen en spanmiddelen van de firma OERTLI die uitsluitend het gevolg van productie- of materiaalfouten zijn. De garantietermijn geldt vanaf de aankoopdatum en kan uit de Algemene Voorwaarden herleid worden.

### 2. Veiligheidsaanwijzingen

Onze spanmiddelen en gereedschappen voldoen aan de huidige stand van de techniek en zijn volgens de Europese norm EN 847-1 en volgende vervaardigd.

Voor een veilige toepassing van het spanmiddel resp. gereedschap dienen de voorschriften van de machineleverancier in acht worden genomen. De hiervoor geldende voorschriften staan in de desbetreffende gebruiksaanwijzing van de door u gebruikte houtbewerkingsmachine. Maak u voor gebruik eerst met de positie en functie van de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen aan uw houtbewerkingsmachine vertrouwd.

Werkzaamheden mogen alleen door hiervoor opgeleid personeel worden uitgevoerd dat met de omgang met houtbewerkingsgereedschappen en - machines en met de spanmiddelen vertrouwd is.

Dit gereedschap resp. spanmiddel mag alleen voor in het hoofdstuk 'Gebruik conform de voorschriften' beschreven toepassingen en met inachtneming van de volgende veiligheidsaanwijzingen ingezet worden.

#### 2.1. Signaalwoorden

De onderstaande Signaalwoorden geven de aard van het mogelijke gevaar weer:

#### GEVAAR

Het signaalwoord "GEVAAR" verwijst naar gevaren welke onmiddellijk tot zwaar lichamelijk letsel of de dood kunnen leiden.

#### WAARSCHUWING

Het signaalwoord "WAARSCHUWING" verwijst naar gevaren welke mogelijk tot zwaar lichamelijk letsel of de dood kunnen leiden.

#### VOORZICHTIG

Het signaalwoord "VOORZICHTIG" verwijst naar gevaren welke mogelijk tot licht lichamelijk letsel kunnen leiden.

#### LET OP

Het signaalwoord "LET OP" verwijst naar gevaren die mogelijk tot materiële schade kunnen leiden.

### 2.2. Algemene gevaren

#### 2.2.1. Verwondingen als gevolg van contact met snijvlakken

|                    |   |
|--------------------|---|
| Gevaar             | Contact met snijvlakken van het apparaat.                           |
| Gevolg             | Snij-, steek- en kneusverwondingen.                                 |
| Waarschijnlijkheid | Bij contact met het apparaat is er een voortdurende kans op letsel. |
| Vermijding         | Veiligheidshandschoenen dragen die volgens EN 388 gekeurd zijn.     |
| In geval van nood  | Eerste hulp verlenen. Arts raadplegen.                              |

#### 2.2.2. Neervallende delen

|        |   |
|--------|---|
| Gevaar | Persoonlijk letsel of materiële schade als gevolg van neervallende delen. |
|--------|---|



|                    |   |
|--------------------|---|
| Gevolg             | Kneuzingen (van de voet) en/of beschadigd gereedschap.                                  |
| Waarschijnlijkheid | Altijd tijdens vervoer of onjuiste opslag.  |
| Vermijding         | Vervoer in geschikte verpakking of houder.<br>Dragen van geschikte veiligheidsschoenen. |
| In geval van nood  | eerste hulp verlenen.<br>Contact met leverancier/ producent opnemen.                    |

### 2.2.3. Defecte onderdelen of elementen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Gevaar             | Versleten of onjuist gemonteerde elementen die kunnen leiden tot onbalans of verlies van de spankracht.   |
| Gevolg             | Beschadiging aan het gereedschap.   |
| Waarschijnlijkheid | Tijdens montage en demontage en na langer gebruik of opslag.  |
| Vermijding         | Door middel van regelmatige visuele keuringen. Alleen originele onderdelen gebruiken..  |
| In geval van nood  | Gereedschap controleren op beschadigingen. Als er een beschadiging geconstateerd wordt, dient het gereedschap direct door de producent gekeurd te worden. |

### 2.2.4. Aanhaalmoment

|        |   |
|--------|---|
| Gevaar | Spanschroeven die met een te laag of te hoog aanhaalmoment zijn aangehaald. |
| Gevolg | Beschadiging aan het gereedschap als gevolg                                 |

van verlies van spankracht in het spansysteem.

|                    |  |
|--------------------|--|
| Waarschijnlijkheid | Na langere tijd van niet-gebruik van het gereedschap.  |
| Vermijding         | Draai alle schroeven met een terugslagarme draaimomentsleutel aan.<br>Controleren van spanschroeven die langere tijd (bijv. na conservering) niet meer losgedraaid zijn.                               |
| In geval van nood  | Als de spanschroeven niet meer met het aangegeven aanhaalmoment bevestigd kunnen worden, dient u het apparaat direct buiten gebruik te stellen en het zo nodig door de producent te laten controleren. |

### 2.2.5. Modificatie van OERTLI-producten

|                    |   |
|--------------------|---|
| Gevaar             | Ongeoorloofde modificaties aan gereedschappen en spanmiddelen door de gebruiker.  |
| Gevolg             | Zwaar lichamelijk letsel/ materiële schade.   |
| Waarschijnlijkheid | Altijd bij zelfstandige modificaties door de gebruiker.   |
| Vermijding         | Laat alle modificaties alleen door de firma OERTLI zelf of met hun toestemming uitvoeren.<br>Gebruik altijd originele onderdelen. |
| In geval van nood  | Eerste hulp verlenen.<br>Contact met leverancier/ producent opnemen.  |

### 2.3. Noodzakelijke beschermende uitrusting



#### Veiligheidsbril

De veiligheidsbril dient ter bescherming van de ogen tegen rondvliegende onderdelen bij de houtbewerking en tegen spetters van vloeistoffen die het gevolg kunnen zijn van de reiniging van gereedschappen.



#### Veiligheidshandschoenen

Veiligheidshandschoenen bieden bescherming tegen snij- en steekverwondingen bij het aanraken, monteren of demonteren van gereedschappen. Gebruik alleen veiligheidshandschoenen die overeenkomstig EN 388 (mechanische gevaren) gekeurd zijn.



#### Gehoorbescherming

Het dragen van een gehoorbeschermer beschermt het oor tegen teveel geluidsbelasting tijdens de houtbewerking.



#### Veiligheidsschoenen

De veiligheidsschoenen dienen ter bescherming van de voeten tegen vallende voorwerpen.

Eventuele aanvullende noodzakelijke beschermende uitrusting staat vermeld in de handleiding van de machineleverancier.

## 3. Eerste gebruik

### 3.1. Uitpakken/Transporteren

#### WAARSCHUWING



Bij het contact met het gereedschap bestaat kans op snij- en steekletsel door de zeer scherpe snijvlakken.

Het in- en uitpakken en het hanteren moet met zorgvuldigheid gebeuren.

Het gereedschap niet aan de messen vastpakken.

Geschikte veiligheidshandschoenen dragen (overeenkomstig EN 388)

#### WAARSCHUWING



Snij- en kneuzingsgevaar als gevolg van neervallende gereedschappen.

Apparaten alleen in geschikte verpakking of houder vervoeren en opslaan.

Verzeker u ervan dat het gereedschap zich correct in de opname bevindt.

Draag tijdens de omgang met zware gereedschappen altijd geschikte veiligheidsschoenen.

#### LET OP

Beschadiging van gereedschap en spanmiddel door stoten.

Het in- en uitpakken en het hanteren moet met zorgvuldigheid gebeuren.

Spanmiddelen en gereedschappen altijd op een zachte ondergrond plaatsen.

De spanmiddelen en gereedschappen alleen in een geschikte verpakking transporteren.

Bij transport altijd de originele verpakking gebruiken.

### 3.2. Opbouwen/Monteren

#### LET OP

Spanmiddel met SK-kolf hebben een intrekbout nodig. Zonder deze wordt het gereedschap niet in de spindel vastgehouden. Beschadiging van het spanmiddel

en gereedschap door het niet monteren van de intrekbout.

Monteer de betreffende intrekbout op de SK-kolf, voordat het gereedschap in de spindel geplaatst wordt.

### LET OP

Beschadiging van gereedschap, snijkanten en messenspanstystemen alsook het spanmiddel door reductie van de spankracht.

Alle aan de klemming deelnemende vlakken moeten vrij van vervuiling, olie, vet en water zijn.

Controleer alle spanmiddelen regelmatig op beschadigingen en vervang beschadigde onderdelen direct.

Gebruik voor de reiniging nooit vezelachtige stoffen zoals bijv. poetswol

### ⚠ GEVAAR



Kans op snijwonden, kneuzingen of dodelijk letsel als gevolg van onbedoelde machinefunctie tijdens het wisselen van gereedschap of lemmet.

Onderbreek de stroomtoevoer naar het apparaat.

Verzekert u ervan dat het apparaat tijdens de werkzaamheden niet door derden kan worden ingeschakeld.

Spanmiddel met de gereedschappen volgens de voorschriften van de machineleveranciers monteren en beveiligen! De hiervoor geldende voorschriften staan in de betreffende gebruiksaanwijzing van de door u gebruikte houtbewerkingsmachine.

## 4. Toepassing/Gebruik

### ⚠ WAARSCHUWING



Gevaar voor snijwonden en kneuzingen door draaiende gereedschappen.

Niet in het draaiende gereedschap grijpen.

Het gereedschap niet met zijwaartse tegendruk afremmen.

Niet zonder benodigde beschermkappen werken.

### 4.1. Voor het gebruik

Spanmiddel en gereedschap op beschadigingen en de toestand van de zitting, spanmiddelen en snijkanten controleren. Voor onderhoudswerkzaamheden aan beschadigde of botte messen raadpleeg het hoofdstuk "Onderhoud/Reiniging" van de betreffende handleiding van uw houtbewerkingsgereedschap of spanmiddel. Voor de handelswijze van het conserveren en de opslag van de gereedschappen kunt u het hoofdstuk "Conserveren/Opslag" in deze handleiding raadplegen.

### ⚠ WAARSCHUWING



Gereedschap- of mesbreuk door overbelasting.

Snij-, kneuzings of levegevaar door wegvliegende onderdelen.

Beschadigde of van vorm veranderde spanmiddelen en gereedschappen alsook spanmiddelen en gereedschappen met gecorrodeerde schroeven niet meer gebruiken.

Reparatiewerkzaamheden aan beschadigde spanmiddelen en gereedschappen alleen door de spanmiddel- resp. gereedschapsproducent uit laten voeren.

Machineparameters zoals toeren-tal, draairichting en

aanvoersnelheid controleren en met de gebruiksdata van het spanmiddel en het gereedschap vergelijken.

Bij gesoldeerde gereedschappen mag de restdikte- of hoogte van het gesoldeerde snijmateriaal niet minder dan 1 mm bedragen.

Na een transport of na een langere opslag resp. langere tijd niet in gebruik, alle schroefverbindingen op corrosie controleren. Georrodeerde schroeven moeten vervangen worden. Het draadgat moet op vervorming alsook op sterke gecontroleerd worden.

#### **⚠ WAARSCHUWING**

Door transport, door sterke bewerkingsvibraties of een lange opslag resp. lange tijd niet in gebruik, kunnen bij schroefverbindingen door bijv. vibraties en temperatuurverschillen zgn. zettingsverschijnselen optreden. Deze zettingsverschijnselen hebben een groot verlies van de spankracht tot gevolg. Snij-, kneuzing- of levensgevaar door wegvliegende onderdelen.

Voor elk gebruik alle schroeven op het vereiste moment natrekken.

Spanmiddelen en gereedschappen met schroefverbindingen voor vibraties beschermen.

Gereedschappen bij zo constant mogelijke temperatuur opslaan.

#### **4.2. Aanvoermogelijkheden**

Eendelige gereedschappen kunnen tot een gereedschapset of gereedschapscombinatie samengesteld worden. Eendelige gereedschappen uit sets of combinaties, welke niet geschikt zijn voor MAN-aanvoer, worden in de omgeving van de teller middels een stift gezekeerd tegen gebruik als eendelig gereedschap.




#### **⚠ WAARSCHUWING**

Bij MAN-aanvoer bestaat gevaar voor snij-, kneuzing- of levensgevaar door werkstukterugslag.

Bij MAN-aanvoer altijd tegenlopend frezen.

Middels stiften gezekeerde eendelige gereedschappen niet voor MAN-aanvoer gebruiken.

Uit het gereedschapsopschrift kunt u afleiden, of uw gereedschap voor handaanvoer dan wel voor mechanische aanvoer geschikt is:

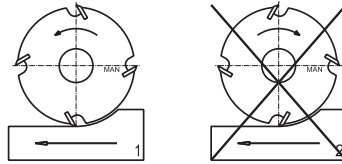


Kenmerk MAN:

=> geschikt voor handmatige aanvoer

Werkwijze:

=> alleen tegenlooppfrezen (1)

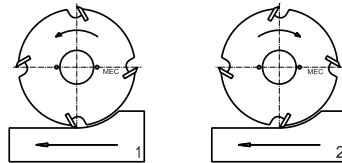

Kenmerk MEC:

=> geschikt voor mechanische aanvoer

Werkwijze:

=> meeloop- (1) of tegenlooppfrezen (2)

Verzeker u ervan dat voorafgaand aan de werkzaamheden de juiste parameters van de machine zijn ingesteld.

#### **4.3. Geoorloofd toerentalbereik**

#### **⚠ WAARSCHUWING**

Breuk van het gereedschap door overbelasting.

Snij-, kneuzing- of levensgevaar door wegvliegende onderdelen.

Sommige spanmiddelen mogen alleen in één draairichting gebruikt worden. Controleer de evt. voorgegeven draairichting van het spanmiddel met die van het gereedschap alsook met de ingestelde draairichting van de machine.

**Bij kolfgereedschap en gereedschappen met asgat op bijv. bussen:**

Controleer het maximaal toegestane toerental van het spanmiddel met die van de gebruikte gereedschappen. De resp. **kleinste waarde** is het maximaal toegestane toerental van de betreffende combinatie. Het **laagste** maximale toerental van alle betrokken spanmiddelen en gereedschappen niet overschrijden.

**Bij gereedschappen met asgat op bijv. CNC-opspanassen:**

Gereedschappen met asgat op CNC-opspanassen met bijv. HSK- of SK opname, mogen niet zonder controle op bedrijfszekerheid ingezet worden.

Voor elke combinatie moet het toerental apart gecontroleerd worden. Of een betreffende combinatie berekend is kan van de klanttekening afgelezen worden.

Indien voor een specifieke combinatie geen klanttekening aanwezig is moet deze combinatie op bedrijfszekerheid gecontroleerd worden.

#### **WAARSCHUWING**

Bij MAN-aanvoer bestaat gevaar voor snij-, kneuzing- of levensgevaar bij het onderschrijden van het toegestane toerentalbereik door werkstukterugslag.

Bij MAN-aanvoer het toegestane toerentalbereik niet onderschrijden.



#### 4.3.1. Aanduiding van boor- en zetgereedschappen.

**OERTLI** ← A  
XX XXXXXXXX XXX ← B  
D x B x d ← C  
**MEC**  
n max. 10100 ← D

- A: merknaam/producent
- B: artikelnummer/freesnummer
- C: dimensie [mm] en aanduiding MAN/MEC
- D: maximaal toerental of toegestaan toerentalgebied [1/min] bijv. n max. 10100

Het opschrift bevindt zich op het gereedschap of bij zetgereedschappen op het spanmiddel.

#### 4.4. Opspannen van Kolfgereedschap

Zodat de tijdens de verspaning ontstane krachten feilloos en zeker overgedragen worden zijn aan het spanmiddel en zijn gebruik zijn de hoogste eisen gesteld.

#### **WAARSCHUWING**



Beschadiging van het gereedschap, de snijkanten en messen-spansystemen alsook het spanmiddel door reductie van de spankracht.

Snij-, kneuzings- of levensgevaar door wegvliegende onderdelen.

Defecte klemelemente zoals bijv. schroeven, spantangen, intrekbouten en spanmoeren moeten vervangen worden.

De werkelijke diameter van de gereedschapskolf met de tolerantie van het spanmiddel vergelijken. Kolfgereedschap waarbij de kolf-diameter buiten de toleranties valt, niet meer in het betreffende spanmiddel gebruiken.

## ⚠ WAARSCHUWING


Breuk van het gereedschap door overbelasting of onbalans. Snij-, kneuzings- of levensgevaar door wegvliegende delen.

Vergelijk de waarden van het spanmiddel betreffende de minimale inspanlengte met de merktekst op het kolfgereedschap. Gebruik de grootste waarde als minimale inspanlengte.

Meet de inspanexcentriciteit ( $e_m$ ) van het spanmiddel en vergelijk deze met de waarde op het gereedschap ( $e$ ). Gebruik het spanmiddel alleen wanneer " $e_m \leq e$ " is. Let op de procedure in hoofdstuk "meten van de inspanexcentriciteit".

Spanmiddelen met een waarde " $e_m > 0.1$ " mogen niet meer gebruikt worden. Laat het spanmiddel indien nodig bij de leverancier repareren.

### 4.4.1. Minimale inspanlengte overeenkomstig EN 847-2

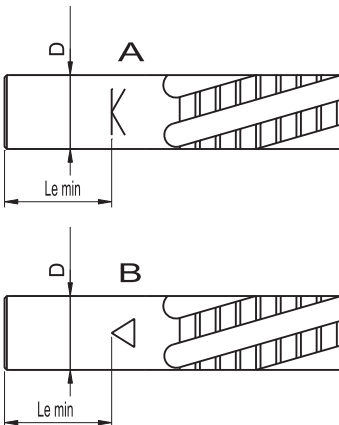

- A: oude aanduiding  
B: nieuwe aanduiding overeenkomstig EN 847-2

| diameter kolf, D [mm] | Minimale inspanlengte, Le [mm] |
|-----------------------|--------------------------------|
| $D \leq 10$           | $\geq 20$                      |
| $10 < D < 25$         | $\geq 2.0 * D$                 |
| $D \geq 25$           | $\geq 1.8 * D$                 |

### 4.4.2. Gravering van kolfgereedschap



- A: aanduiding minimale inspanlengte  
B: dimensie [mm]  
C: snijmateriaal en aanduiding MAN/MEC  
D: maximale toerental [1/min] bijv. n max. 18000  
E: maximale toegestane excentriciteit ( $e$ )

Het opschrift vindt u op de kolf van het gereedschap.

### 4.4.3. Meting van de inspanexcentriciteit

De inspanexcentriciteit kan met behulp van een meetdoorn gecontroleerd worden. Deze dient aan de volgende eisen te voldoen:

- Meetdoorn-diametertolerantie "h7" voor  $d \geq 12$  mm en "h8" voor  $d < 12$  mm
- Meetdoorn-nauwkeurigheid = 0.002 mm
- Oppervlakteruwheid max.  $R_a = 0.4 \mu\text{m}$
- Gehard


Om de inspanexcentriciteit te meten, is een meetklok nodig. Deze dient aan de volgende eisen te voldoen:

- Meetklok-resolutie = 0.001 mm
- Meetklok-nauwkeurigheid = 0.006 mm

De diameter ( $d$ ) van de meetdoorn is de kolfdoorsnede van het spanmiddel.

Voor de berekening van de gemeten excentriciteit ( $e_m$ ) geldt de volgende vergelijking:

$$e_m = \frac{T}{2}$$

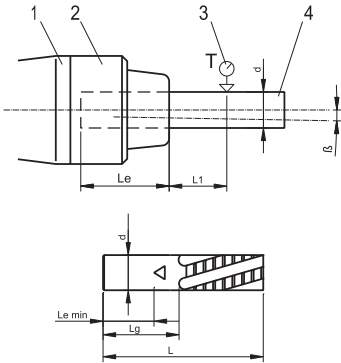

- 1: aandrijfspil / spanmiddel met kolf
- 2: spanmiddel
- 3: meetpunt
- 4: meetdoorn

L1:  $((L-Le)/2) + 10$  [in mm]

Lg: kolflengte van het gereedschap

d: diameter meetdoorn

Le: inspanlengte meetdoorn/gereedschap

L: totale lengte van het gereedschap

T: rondloopafwijking meetpunt

$\beta$ : hoekfout

De aanwijzingen voor Le staan in het hoofdstuk "Minimale inspanlengte overeenkomstig EN 847-2".

De gemeten excentriciteit ( $e_m$ ) moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de toegestane excentriciteit ( $e$ ).

$$e_m \leq e$$

De toegestane excentriciteit ( $e$ ) is op het gereedschap aangegeven.

#### 4.5. Bewerkingskengetallen

##### **⚠ WAARSCHUWING**

Breuk van het gereedschap door overbelasting.

Snij-, kneuzing- of levensgevaar door wegvliegende onderdelen.

Let erop dat de bewerkingsvibraties zo klein mogelijk zijn.

Corrigeer indien nodig toerental, aanvoersnelheid en snedediepte.

Verbeter de stabiliteit van de klemming van het werkstuk.

#### 4.6. Oorzaken van een mogelijke snijkant-, resp. gereedschapsbreuk

Volgende oorzaken kunnen tot een snijkant- of gereedschapsbreuk leiden:

- slijpscheuren of verandering van de snedegeometrie door onkundig naslijpen
- schokkerige bewegingen van het werkstuk
- beknelling van het gereedschap door losgefreeste delen (vooral bij opdelen)
- oververhitting door wrijving als gevolg van een te lage aanvoersnelheid, te weinig snedediepte of botte snijkanten
- te grote aanvoersnelheid
- te grote snedediepte
- onvoldoende klemming van het gereedschap
- vibraties in de machine

##### **LET OP**

Door te hoge snelheden tijdens de bewerking, kan materiële schade aan het gereedschap ontstaan.

Controleer voor elk gebruik van het gereedschap alle bewerkingsgegevens en pas deze zo nodig aan of verlaag deze.

## 5. Onderhoud/Reiniging

Spanmiddel- en gereedschapskwaliteit als ook de veiligheid kunnen alleen dan gewaarborgd worden, wanneer het spanmiddel en gereedschap voor gebruik gereinigd en gecontroleerd wordt.

Bij het vastdraaien van schroeven, het door ons aangegeven aandraaimoment precies aanhouden (momentsleutel gebruiken). Alleen dan kan voldoende klemming gewaarborgd worden.

### ⚠ WAARSCHUWING

Gereedschap- of snijkantbreuk door onbalans van niet gemonteerde wissel- of omkeermessen.

Snij-, kneuzing- of levensgevaar door wegvliegende onderdelen.

Wissel- en omkeermessen niet asymmetrisch monteren.

Per messenspanstelsel altijd dezelfde schroeven en spanelementen gebruiken.

### ⚠ WAARSCHUWING

Gereedschap- of snijkantbreuk door gecorrodeerde schroefverbindingen.

Snij-, kneuzing- of levensgevaar door wegvliegende onderdelen.

Beschadigde of gecorrodeerde schroeven en spanelementen moeten vervangen worden. Bovendien moeten de betreffende draadgaten op hun vervorming als ook de sterkte gecontroleerd worden.

### ⚠ WAARSCHUWING

Gereedschap- of snijkantbreuk door overbelasting van versleten of beschadigde snijkanten.

Kans op snijwonden, kneuzingen of dodelijk letsel door rondvliegende onderdelen tijdens bedrijf.

Alleen originele onderdelen van de firma OERTLI gebruiken.

Bij wissel- of omkeermessen:

- niet naslijpen maar tijdig vervangen
- let op de handleiding voor meswissel voor het betreffende messensysteem.

Bij opgelegde gereedschappen en eendelige gereedschappen zoals bijvoorbeeld zaagbladen, opgelegde DP- of HW gereedschappen, volhardmetalen spiraalfrezen:

- naslijpen of vervangen
- let op de betreffende aanwijzingen in het hoofdstuk "Onderhoudswerkzaamheden".

Botte of beschadigde snijkanten moeten nageslepen of vervangen worden, wanneer:

- de slijtzone aan de snijkant groter dan 0.2 mm is (let op de hoofdslijtzones!)
- uitgebroken snijkanten zichtbaar zijn
- brandplekken aan het hout
- het werkstukoppervlak niet meer aan de eisen voldoet
- het benodigde vermogen van de machine merkbaar stijgt (meer dan 10%)




## 5.1. Onderhoudswerkzaamheden


### 5.1.1. Handleiding voor messenwissel met directe opspanning

(zie. afb. 1 tot 6)


1. Het gereedschap eerst reinigen
2. Schroef (1) met passende sleutel volledig uitdraaien dat het mes (2) demonteerd kan worden.
3. De zitting en alle bijbehorende onderdelen reinigen. Let op dat alle contactvlakken vrij van vuil, vet, olie en water zijn.
4. Gedraaide of nieuw mes precies in de zitting plaatsen (zie afb. 1 tot 6). Let erop dat de onderkant van het mes aan de onderkant van de zitting aanligt.
5. Mes licht tegen de onderkant van de zitting drukken (zie afb. 1 tot 6).
6. Wanneer meer dan twee schroeven per meszitting vast te zetten zijn, moeten de schroeven in de volgorde van het midden naar buiten met het vereiste aandraaimoment worden vastgezet.
7. Schroeven met een passende momentsleutel op het vereiste aandraaimoment vastdraaien.  
Aandraaimomenten voor de verschillende schroeftypen kunnen in het hoofdstuk "aandraaimoment" opgezocht worden.

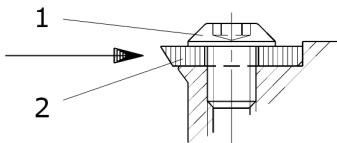


afb. 1

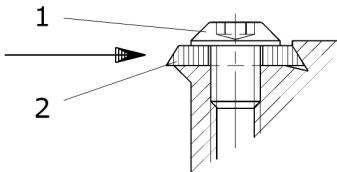


afb. 2

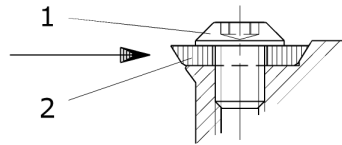


afb. 3

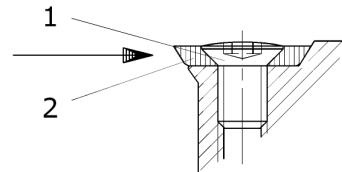

afb. 4

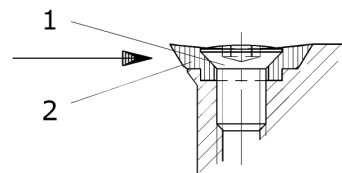

afb. 5

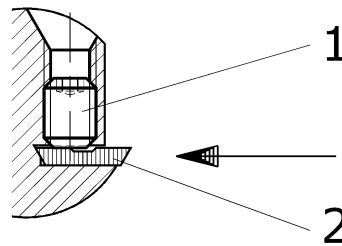


afb. 6


### 5.1.2. Handleiding voor messenwissel met indirecte opspanning

(zie. afb. 7 en 8)

1. Gereedschap eerst reinigen
2. Schroef (1) met passende sleutel alleen zover losdraaien, dat het mes (2) aan het drukstuk (3) voorbij uitgenomen kan worden.
3. Meszitting en alle bijbehorende onderdelen reinigen. Let erop, dat alle contactvlakken vrij van vuil, vet, olie en water zijn.
4. Gedraaid of nieuw mes precies in de meszitting plaatsen (zie afb. 7 en 8). Let erop dat de onderkant van het mes op het ondervlak van de zitting en binnen de zijdelingse positioneergroef (4) aanligt (zie afb. 7). Let erop, dat de veiligheidsstift (5) in de borggaten van het mes grijpen (zie afb. 8).
5. Mes licht tegen het ondervlak van de zitting drukken (zie afb. 7 en 8).
6. Wanneer meer dan twee schroeven per meszitting worden vastgezet, moeten de schroeven van het midden naar buiten met het vereiste aandraaimoment worden vastgezet.
7. Schroeven met een passende momentsleutel op het vereiste aandraaimoment vastzetten. Aandraaimomenten voor de verschillende schroeftypen kunnen in het hoofdstuk "aandraaimoment" opgezocht worden.

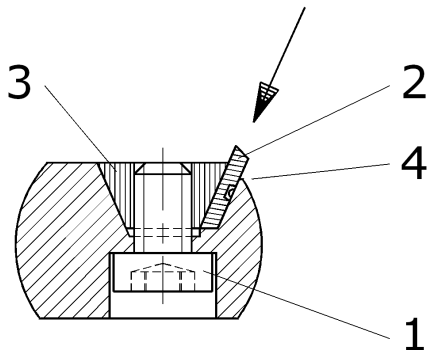

afb. 7

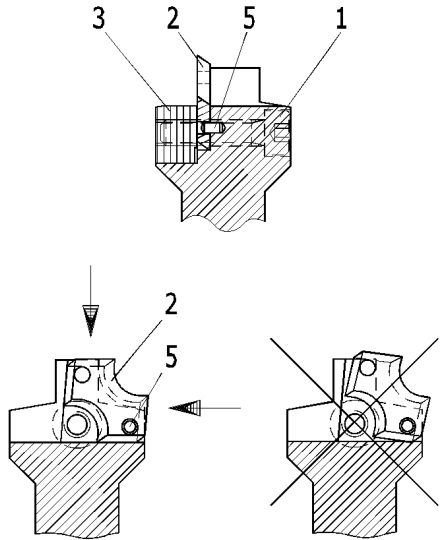


afb. 8

### 5.1.3. Handleiding voor de wissel van extra groefmessen

(zie afb. 9)


1. Gereedschap eerst reinigen
2. Schroef (1) met passende sleutel geheel uitdraaien zodat de groeffrees (6) gedemonteerd kan worden.
3. Gereedschap en alle bijbehorende onderdelen reinigen. Let erop dat alle contactvlakken vrij van vuil, olie, vet en water zijn.
4. Nageslepen of nieuwe groeffrees inzetten.
5. Schroef met passende momentsleutel op het vereiste aandraaimoment vastzetten. Het aandraaimoment van de verschillende schroefvarianten kan in het hoofdstuk "aandraaimoment" opgezocht worden.

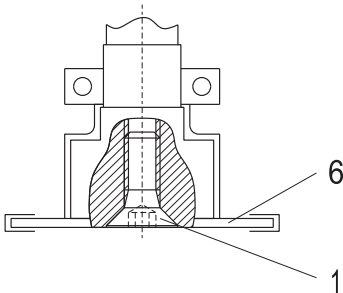


afb. 9

### 5.1.4. Optimale inspanlengte voor kolfgereedschap

Let erop dat bij het inspannen van het kolfgereedschap, de vrije kolf lengte zo klein mogelijk is.

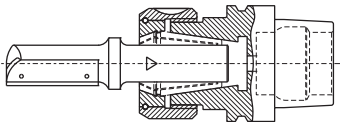

Optimale inspanlengte

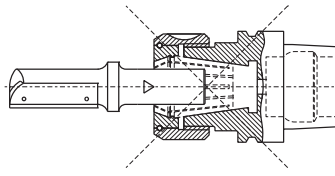

Minimale inspanlengte (niet optimaal)

### 5.1.5. Aandraaimoment

#### ⚠ WAARSCHUWING

Onvoldoende klemming, schroefbreuk of beschadiging als gevolg van overbelasting. Kans op letsel of levensgevaar door rondvliegende onderdelen in bedrijf.

Terugslagarme draaimomentsleutel gebruiken.

Gereedschappen en spanmiddelen niet in verhitte of onderkoelde toestand monteren.

Indien meer dan twee schroeven per klemunit worden vastgezet, dienen de spanschroeven vanuit het midden naar buiten toe met het vereiste draaimoment vastgezet te worden.

| T    | M 2,5  | M 3    | M 3,5  | M 4    | M 5    | M 6    | M 8     | M 10    |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| T 8  | 1,0 Nm | 1,5 Nm | 1,5 Nm | 1,5 Nm | 1,5 Nm | 1,5 Nm | 1,5 Nm  | 1,5 Nm  |
| T 10 | 1,0 Nm | 2,0 Nm | 3,0 Nm | 3,5 Nm | 3,5 Nm | 3,5 Nm | 3,5 Nm  | 3,5 Nm  |
| T 15 | 1,0 Nm | 2,0 Nm | 3,0 Nm | 3,5 Nm | 6,0 Nm | 6,0 Nm | 6,0 Nm  | 6,0 Nm  |
| T 20 | 1,0 Nm | 2,0 Nm | 3,0 Nm | 3,5 Nm | 6,0 Nm | 8,0 Nm | 8,0 Nm  | 8,0 Nm  |
| T 25 | 1,0 Nm | 2,0 Nm | 3,0 Nm | 3,5 Nm | 6,0 Nm | 8,0 Nm | 10,0 Nm | 10,0 Nm |
| T 30 | 1,0 Nm | 2,0 Nm | 3,0 Nm | 3,5 Nm | 6,0 Nm | 8,0 Nm | 15,0 Nm | 15,0 Nm |

tabel 1: Schroeven met torx

| ISK    | M 2,5  | M 3    | M 3,5  | M 4    | M 5    | M 6    | M 8     | M 10    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 1,5 mm | 1,0 Nm | 1,0 Nm | 1,0 Nm | 1,0 Nm | 1,0 Nm | 1,0 Nm | 1,0 Nm  | 1,0 Nm  |
| 2,0 mm | 1,0 Nm | 1,5 Nm | 1,5 Nm | 1,5 Nm | 1,5 Nm | 1,5 Nm | 1,5 Nm  | 1,5 Nm  |
| 2,5 mm | 1,0 Nm | 2,0 Nm | 3,0 Nm | 3,0 Nm | 3,0 Nm | 3,0 Nm | 3,0 Nm  | 3,0 Nm  |
| 3,0 mm | 1,0 Nm | 2,0 Nm | 3,0 Nm | 3,5 Nm | 6,0 Nm | 6,0 Nm | 6,0 Nm  | 6,0 Nm  |
| 4,0 mm | 1,0 Nm | 2,0 Nm | 3,0 Nm | 3,5 Nm | 6,0 Nm | 8,0 Nm | 8,0 Nm  | 8,0 Nm  |
| 5,0 mm | 1,0 Nm | 2,0 Nm | 3,0 Nm | 3,5 Nm | 6,0 Nm | 8,0 Nm | 15,0 Nm | 15,0 Nm |

tabel 2: Schroeven met binnenzeskant

### 5.1.6. Optreden na een gereedschapscolisie



#### ⚠ GEVAAR

Na een botsing van het gereedschap of na hoge bewerkingsvibraties is de vastigheid van het broze snijmateriaal en inzetgeharte spanmiddelen niet meer te waarborgen. Hoge vibraties of botsingen van het gereedschap werken als slagen op de snijkanten. Bij de zeer hoge belastingen, veroorzaakt door de hoge snijsnelheid van de houtbewerking, kunnen reeds beschadigde gereedschappen en spanmiddelen breken. De brokstukken werken door de hoge bewerkingsnelheden als kogels. Snij-, kneuzing- of levensgevaar door wegvliegende brokstukken.

Beschadigde of van vorm veranderde gereedschappen en spanmiddelen niet opnieuw gebruiken.

Reparatie- en herstelwerkzaamheden aan gereedschappen en spanmiddelen alleen door de gereedschapsproducent laten uitvoeren.

Gereedschappen en spanmiddelen op micro-beschadiging laten onderzoeken alsmede de gereedschapsopname van de machine controleren.

### 5.1.7. Reiniging

#### LET OP

Voor de hoogste precisie en standtijd is het belangrijk dat het gereedschap en spanmiddel, afhankelijk van de omstandigheden, regelmatig ontharst en gereinigd wordt.

Beschadiging van het gereedschap, de snijkanten en messenspannsystemen alsook spanmiddelen door reductie van de spankracht.

Alle aan de klemming meewerkende vlakken moeten vrij van vuil, olie, vet en water zijn.

Na het reinigen met een oplosmiddel de gereedschappen en spanmiddelen goed naspoelen en afdrogen.

Gebruik voor het reinigen geen vezelachtige stoffen zoals bijv. poetswol.

## 6. Conserveren/Opslag/Afvoer

### 6.1. Conserveren/Opslag

Wanneer een gereedschap of spanmiddel voor langere tijd niet wordt gebruikt moet het voor de opslag (> 6 maanden) als volgt worden geconserveerd:

- Met uitzondering van vast verschroefde hydrospanmiddelen, moeten gereedschapssets en gereedschapscombinaties tot losse freesdelen demonteert worden.
- De losse freesdelen en spanmiddelen zoals bijv. bussen, kolven, spantangen en boorkoppen goed reinigen. Let op het hoofdstuk "Reiniging".
- Bij gereedschappen met wissel- of omkeermessen moeten alle messenspannsystemen gedemonteerd en gereinigd worden. Let op het hoofdstuk "Reiniging".
- Let erop dat alle span- en contactvlakken vrij van vuil, olie, vet en water zijn.
- Bij gereedschappen met wissel- of omkeermessen kunnen nu de messen weer

gemonteert worden. Let hiervoor op het hoofdstuk "Onderhoudswerkzaamheden" van de desbetreffende handleiding.

- De droge freesdelen en spanmiddelen met een gebruikelijk conserveringsmiddel behandelen.
- De losse freesdelen en, indien van toepassing, de spanmiddelen weer monteren.
- Sla de geconserveerde gereedschappen en spanmiddelen in een ruimte op waar niet teveel temperatuurvariaties zijn (20°C +/- 10°C).

### LET OP



Corrosiegevaar bij opslag van niet geconserveerde gereedschappen en spanmiddelen.

Gereedschappen en spanmiddelen bij opslag en geen gebruik altijd conserveren.

Gereedschappen en spanmiddelen met gecorrodeerde schroefverbindingen mogen niet ingezet worden. Gecorrodeerde schroeven moeten vervangen worden. De draadgaten moeten op vervorming en sterkte gecontroleerd worden.

## 6.2. Afvoer

Voer het gereedschap en het spanmiddel volgens de lokale en nationale milieuwetgeving van uw land af.

Voor de afvoer van het reinigingsmiddel kunt u de instructies van de producent raadplegen.

## 7. Contacten/adressen

**Switzerland**  
OERTLI Werkzeuge AG  
Hofstrasse 1  
CH-8181 Höri bei Bülach  
Phone: +41 44 863 75 11  
Fax: +41 44 863 75 12  
E-Mail: [info@oertli.ch](mailto:info@oertli.ch)  
Website: [www.oertli.ch](http://www.oertli.ch)

**Benelux**  
OERTLI Gereedschappenfabriek B.V.  
Elftweg 4  
NL-4940 AB Raamsdonksveer  
Phone: +31 162 51 48 80  
Fax: +31 162 51 77 87  
E-Mail: [oertli@oertli.nl](mailto:oertli@oertli.nl)  
Website: [www.oertli.nl](http://www.oertli.nl)

**Austria**  
OERTLI Werkzeuge GmbH  
Industriepark Runa  
AT-6800 Feldkirch  
Phone: +43 5522 75787 0  
Fax: +43 5522 75787 3  
E-Mail: [info@oertli.at](mailto:info@oertli.at)  
Website: [www.oertli.at](http://www.oertli.at)

**Germany**  
OERTLI Werkzeug- und Maschinenhandels-GmbH  
Schillerstrasse 119  
DE-73486 Adelmannsfelden  
Phone: +49 7963 841 900  
Fax: +49 7963 841 909  
E-Mail: [info@oertli-werkzeuge.de](mailto:info@oertli-werkzeuge.de)  
Website: [www.oertli-werkzeuge.de](http://www.oertli-werkzeuge.de)

**Estonia**  
Kaur Trade OÜ  
Rehepapi tee 23  
EE-61709 Soinaste küla  
Phone: +372 7 307 250  
Fax: +372 7 367 241  
E-Mail: [info@kaurtrade.ee](mailto:info@kaurtrade.ee)  
Website: [www.kaurtrade.ee](http://www.kaurtrade.ee)

**China**  
AKE Precision Tooling (TaiCang) Co., Ltd.  
1st Floor, Building 2,  
Hongliang Industry Park  
1st Outer Ring Road  
CN-215400 TaiCang, JiangSu Province  
Phone: +86 512 53 18 51 51  
Fax: +86 512 53 18 50 50  
E-Mail: [info@aketools.com](mailto:info@aketools.com)

**Italy**

OERTLI Italia S.r.l.  
Via Caporalino 21/a  
IT-25060-Cellatica-Brescia  
Phone: +39 30 277 2801  
Fax: +39 30 277 1192  
E-Mail: oertli@hotmail.it  
Website: www.oertli.it

**Sweden**

Kvarnstrands Verktyg AB  
Storgatan 11  
SE-57450 Ekenässjön  
Phone: +46 38 33 47 00  
Fax: +46 383 383 30027  
E-Mail: info@kvarnstrands.com  
Website: www.kvarnstrands.com

**Hungary**

OERTLI Magyarország Kft.  
Marton Lajos u.2.  
HU-8790 Zalaszentrőt  
Phone: +36 83 560 005  
Fax: +36 83 560 006  
E-Mail: oertlikft@t-online.hu  
Website: www.oertli.hu

**Russia**

AKE RUS  
Polustrovsky pr. 28 G  
28-Zh, office 18  
RU-195197 St. Petersburg  
Phone: +7 812 347 84 90  
Fax: +7 812 347 84 94  
E-Mail: info@ake.de

**United Kingdom and Ireland**

OERTLI Tooling UK Ltd.  
7 Warren Park Way Enderby  
Leicester  
UK-LE19 4SA  
Phone: +44 116 286 34 09  
Fax: +44 116 286 75 45  
E-Mail: info@oertli.co.uk  
Website: www.oertli.co.uk

**France**

OERTLI France  
Résidence Jean Le Bon  
13 avenue Albert Camus  
FR-21000 Dijon  
Phone: +33 3 8055 1662  
Fax: +33 3 8055 1691  
E-Mail: info@oertli-outils.fr  
Website: www.oertli-outils.fr

**Poland**

AKE Polska Sp. z o.o.  
ul. Witosza 7  
PL-98-400 Wieruszów  
Phone: +48 62 7832 200  
Fax: +48 62 7832 201  
E-Mail: ake@ake.pl  
Website: www.ake.pl

**Romania**

SORIN MIHAI s.r.l.  
Str. De Mijloc 183  
RO-500064 Brasov  
Phone: +40 268 472 159  
Fax: +40 268 472 193  
E-Mail: office@sorinmihai.ro

**Slovenia**

KTP d.o.o.  
Kolodvorska cesta 28a  
SI-6230 Postojna  
Phone: +386 590 72140  
Fax: +386 590 72149  
E-Mail: info@ktp.si

**Latvia and Lithuania**

B.R.A.N.G.S. Ltd.  
Brivibas 22  
LV-5001 Ogre  
Phone: +371 293 734 13  
Fax: +371 650 227 31  
E-Mail: a.spulis@oertli.com

**Australia**

Fenestration Solutions Australia Pty Ltd  
1/11 Ashley Park Dve  
Chelsea Heights  
VIC Australia, 3196  
Phone: +61 3 9773 3966  
Fax: +61 3 9773 3988  
E-Mail: sales@fsa.aus.com.au  
Website: www.fsa-aus.com.au

## Czech Republic

OERTLI Partner Czech Republic  
Sluneční 2417  
CZ-75661 Rožnov pod Radhoštěm  
Phone: +420 608 750 788  
E-Mail: hastry22@gmail.com

## USA

KYOCERA UNIMERCO Tooling Inc.  
6620 State Road  
Saline, MI 48176  
Phone: +1 734 944 4433  
Fax: +1 734 429 5177  
E-Mail: ummi@kyocera-unimerco.com  
Website: www.kyocera-unimerco.us

## Spain

Preziss Diamant  
Poligono Industrial, Les Pedreres Nave A-1  
ES-08390 Montgat  
Phone: 0034/93 469 03 51  
Fax: 0034/93 469 22 79  
E-Mail: preziss@preziss.com  
Website: www.preziss.com

## 8. Verklarende woordenlijst

### 8.1. Vaktermen

#### Stootbalk

Uitstekend veiligheidsonderdeel dat de spandikte beperkt.

#### Boorfrezen (ook boorgereedschap)

Zijn gereedschappen met in het midden een boring waarmee het gereedschap aan het spanmiddel bevestigd wordt.

#### Drukklem

Is een spanonderdeel dat de snijkant door middel van persdruk tegen het gereedschap houdt.

#### Inspanexcentriciteit

Radiale onnauwkeurigheid die ontstaat bij het spannen van het gereedschap.

#### Eéndelige gereedschappen

Massieve gereedschappen die doorgaans van hetzelfde materiaal gemaakt zijn.

#### Circulaire diameter

Diametergebied van de snijkant en daarmee grootste buitenste diameter van de frees.

#### Tegenloop

Bij het tegenlopend frezen, is de beweging van het gereedschap tegenovergesteld aan de relatieve voortstuwende beweging van het werkstuk. De snijkant van het gereedschap scharft en drukt voortdurend in het werkstuk.

#### Gelijkloop

Alleen geschikt voor mechanische voortstuwing. Bij het gelijklopend frezen, is de snijbeweging van het gereedschap gelijk aan de relatieve voortstuwende beweging van het werkstuk. De snijkant van het gereedschap snijdt in het werkstuk.

#### Helicoil

Een helicoil (merknaam) is een draadinsert voor inwendig schroefdraad.

#### Klemunit

Gedeelte in dragend lichaam waarin de snijkanten zich bevinden, die er door middel van panelementen in bevestigd worden.

#### Gemiddelde spaandikte

De gemiddelde spaandikte is de gemiddelde dikte van een spaan.

#### Naslijpen

Opnieuw slijpen van de snijkant van al gebruikte, stompe snijkanten.

#### Rest-onbalans

Toegestaan gebied dat het gereedschap na het balanceren nog vertoont.

#### Terugslag (ook werkstukterugslag)

Ongecontroleerde beweging van het gereedschap of van gereedschaponderdelen tegen de voortstuwende richting in.

#### Kolffrees

Eendelige of meerdelige gereedschappen waarbij de snijkanten zich direct na de kolf bevinden (inspangedeelte).

#### Slijpscheuren

Slijpscheuren zijn microscopisch kleine scheuren die bij het slijpen van de snijkanten kunnen ontstaan.

#### Snijafstand

De radiale afstand tussen de snijkant en de omvang van het freeslichaam.

### **Snijkantwissel**

Vervangen van stompe door nieuwe snijkanten, zonder daarbij het gereedschap compleet te demonteren.

### **Snijsnelheid**

Is de snelheid waarmee de snijkant van het gereedschap in de snijrichting door het te bewerken werkstuk gehaald wordt. De snijsnelheid wordt weergegeven in meters per seconde.

### **SP-Techniek of HPC/HPC+**

Werktuigen met SP-Techniek of HPC/HPC+ worden zonder speling op het spanmiddel samengevoegd. Ze vormen een functionele eenheid, die met wezenlijk hogere inzetgegevens kan worden geëxploiteerd.

### **Spaanbreker**

Is een spanelement dat tussen de drukklem en de snijkant geplaatst wordt. Een spaanbeker zorgt voor een optimale spaanbreking tijdens de verspaning.

### **Spaangatwijdte**

Tangentiële afstand van de snijkant tot aan de stootbalk of de omvang van het dragend lichaam.

### **Spanschroef**

Met behulp van de spanschroef (bevestigingsonderdeel) wordt de noodzakelijke draagkracht opgebracht, zodat de drukklem de snijkant tegen kan houden.

### **Standtijd**

De standtijd is de tijdsduur waarin zonder onderbreking met een gereedschap gewerkt kan worden, totdat er grotere slijtage ontstaan en het gereedschap vervangen moet worden.

### **Dragend lichaam**

Basaal lichaam dat de snijkanten draagt.

### **Samengestelde gereedschappen**

Bezette gereedschappen die uit een dragend lichaam en uit vast bezette (niet scheidbare) snijkanten bestaan.

### **Voorsnijder**

Snijgedeelte dat zowel de omvang als de meskop snijdt. Dteekt in radiale en zo nodig

ook in axiale richting boven de hoofdsnijkant uit.

### **Vortstuwende snelheid**

Snelheid in meter per minuut waarmee het gereedschap het hout bewerkt.

### **Wisselsnijkanten**

Zijn demonteerbare snijkanten die na verloop van hun standtijd door nieuwe vervangen kunnen worden.

### **Draaibare snijkanten**

Zijn snijkanten die gedraaid en dus meerdere malen gebruikt kunnen worden.

### **Staat van het gereedschap**

Kwaliteitsniveau van het gereedschap.

### **Gereedschapsset**

Is een combinatie van meerdere afzonderlijke gereedschappen die gezamenlijk op een kolf of een lager opgespannen worden.

### **Aanvoer per tand**

Aanvoer in voortstuwende richting tussen twee opvolgende snijoppervlakken.

### **Samengestelde gereedschappen**

Gereedschap dat uit een dragend lichaam, snijkanten en bevestigingselementen bestaat die samen een eenheid vormen.



## 8.2. Structuur artikelnummering

Een artikelnummer van OERTLI is als volgt opgebouwd:

**XX XXXXXX XX**  
**A B C**

### 8.2.1. A - voorvoegsel

Het voorvoegsel bestaat altijd uit twee posities en kent de volgende afkortingen:

TA = standaardonderdelen  
TB = standaardonderdelen  
TE = gereedschapset (speciale gereedschappen)  
TO = afzonderlijke gereedschappen (speciale gereedschappen)  
TV = diverse speciale onderdelen

KC = profielsnijkant  
KP = profielsnijkant  
KX = profielsnijkant  
KW = WIN-snijkant  
KG = rechte snijkant  
KN = groefsnijkant  
KF = formaat snijkant  
KR = rugvertande messen

Voorbeeld:  
TA469720 = standaardonderdeel

### 8.2.2. B - Nummeringsdeel

Het 6- of 10-cijferige nummer tussen voor- en achtervoegsel duidt het precieze artikel aan.

### 8.2.3. C - achtervoegsel

Het achtervoegsel kan de volgende informatie bevatten:

**Kwaliteit snijkant:**

H8 = standaardkwaliteit hard metaal  
H6 = harde kwaliteit hard metaal  
C01 = coating type 1  
C02 = coating type 2  
HS = hooggelegeerd sneldraaistaal

HW = hard metaal  
DP = diamant

Een uitzondering vormt alleen de kwaliteit hard metaal H8, omdat dit bij de firma OERTLI als standaard wordt gebruikt. De artikelnummers van de kwaliteit hard metaal H8 hebben geen achtervoegsel.


Voorbeelden:  
KP171300 = H8 (kwaliteit hard metaal)  
KP171300H6C02 = H6 met coating

**Klemonderdelen geprofileerd:**

Bij spansystemen met geprofileerde klemonderdelen krijgen de afzonderlijke klemdelen een eigen aanduiding. Dit dient voor de betere identificatie van de klemdelen.

Aanduidingen:  
APL = stootbalk  
PI/PA = protect  
SPL = steunplaat  
DRB = geprofileerde drukklem

Voorbeeld:

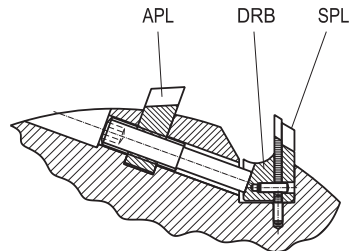

KP171300 = Snijkant  
KP171300SPL = Steunplaat  
KP171300DRB = Geprofileerde drukklem  
KP171300APL = Stootbalk

**Gekorte standaardsnijkanten:**

Standaardsnijkanten die afzonderlijk gekort worden, krijgen het volgende achtervoegsel:

L + gekorte lengte in millimeters

Voorbeeld:  
TA469720L195 (gekort tot 195 mm)

### 8.3. Tekeningnummers

De tekeningnummers van de firma OERTLI zijn opgebouwd volgens het onderstaande voorbeeld:

**TE 1511199 001 01 A**  
**A B C D E**

- A: soort tekening (voorvoegsel)
- B: projectnummer
- C: loopnummer
- D: versienummer
- E: wijzigingsindex (in alfabetische volgorde, oplopend)

### 8.4. Symbolen



Gebruik van beschadigde gereedschappen is verboden



Waarschuwing voor roterend gereedschap



Waarschuwing voor snijwonden



Waarschuwing voor terugslag



Waarschuwing voor irriterende stoffen



Handleiding lezen



Veiligheidshandschoenen dragen



Veiligheidsbril dragen



Gehoorbescherming dragen



Veiligheidsschoenen dragen

### 8.5. Eenheden

#### 8.5.1. Eenhedentabel

| Grote                | Eenheid | Conversie              |
|----------------------|---------|------------------------|
| Lengte               | [mm]    | x 0.03937 = [inch]     |
| Lengte               | [m]     | x 39.370 = [inch]      |
| Massa                | [g]     | x 0.035 = [oz]         |
| Massa                | [kg]    | x 2.2046 = [lb]        |
| Draaimoment          | [Nm]    | x 0.738 = [lbf ft]     |
| Druk                 | [bar]   | x 14.504 = [PSI]       |
| Temperatuur          | [°C]    | (°C x 1.8) + 32 = [°F] |
| Aantal omwentelingen | [1/min] | ---                    |
| Dichtheid            | [kg/m³] | ---                    |
| Kracht               | [N]     | x 0.22481 = [lbf]      |
| Kracht               | [kN]    | x 101.9716 = [kp]      |